


PREMIUM LIPUMASTI VUNDAMENDI VALMISTAMISE JUHEND

1. Otsi lipumastile sobiv asukoht. Vundamendiaugu ümbrus võiks olla ca 1m ulatuses suhteliselt taspinnaeline. Arvesta sellega, et nii masti püstitamiseks kui ka hilisemaks hoolduseks peab masti saama kogu pikkuses maha maa pinnale lasta (Foto 1, noole suunas).

2. Monteeri kokku vundamendi korvi paigalduse puidust T-kujuline abinõu. Pane see vundamendi korvi keermelattide otsa, mutrite ja seibide vahele (foto 1). Mutrite keeramiseks läheb vaja nr 27 võtit.

Ära alumiste, paarismutrite, asendit muuda! Et mutrid betooniga kokku ei määrduks, pane nende ümber kaitseks teipi.

Foto 1

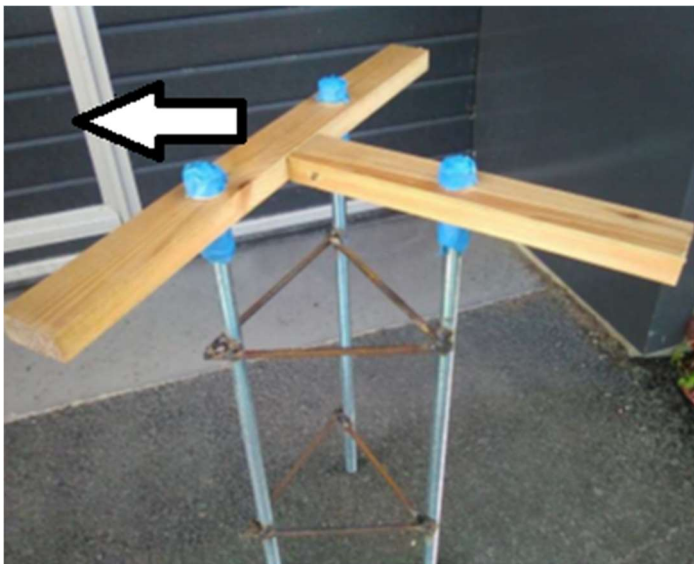

3. Kaeva 40-45 cm läbimõõduga ning 60-70 cm sügavune vundamendi auk. Altpoolt võiks see olla kergelt laienev.

4. Pane vundamendi korvi auku, selle keskele. Korvi puidust paigalduse abinõu otsad peavad toetuma maapinnale (foto 2). Sätti abinõu loodi.

Foto 2.



5. Betoonist masti vundamendi tegemiseks läheb vaja 5-6 kotti (25 kg) valmis betoonisegu. Tee segu tootja juhendi järgu valmis ja vala auku. Betooni ülemine pind peaks jääma alumisest mutrist ca 1 cm madalamale. Siis saab masti loodimiseks seda reguleerida ka allapoole.

6. Lase betoonil vastavalt tootja juhendile kuivada. Võta ära teibid, keera lahti ülemised mutrid ning võta ära puidust paigalduse abinõu. Nüüd võid alustada masti paigaldamist (vt seda masti paigaldamise juhendist).