

SIMPLE LIPUMASTI VUNDAMENDI VALMISTAMISE JUHEND

1. Otsi lipumastile sobiv asukoht. Arvesta , et nii masti püstitamiseks kui ka hilisemaks hoolduseks peab masti saama kogu pikkuses ette poole maha maa pinnale lasta.

2. Vundamendi korvi keermelattide külge on keeratud lipumasti sokli kinnitamiseks M18 mutrid koos seibidega (mutrivõti nr 27). Valamise ajaks võta ära kübarmutrid ja seibid. Paarismutreid ära lahti keera ja reguleeri – need on pandud õige kõrguse peale. Et mutrid betooniga kokku ei määrduks, on pandud nende ümber teip.

3. Kaeva 40-45 cm läbimõõduga ning 60-70 cm sügavune vundamendi auk. Altpoolt võiks see olla kergelt laienev.

4. Pane vundamendi korv auku, selle keskele. Kolmnurkse vundamendi korvi üks tippudest peab olema selles suunas, kust poolt tahad põhiliselt masti vaadelda ja seda vajadusel hoolduseks ka maha lasta.

Mõõda, et vundamendi korvi keermelattide otsad jääksid minimaalselt 7 cm üle maapinna.

Loodi vundamendi korv keermelattide otste järgi vertikaalseks ära.

5. Vundamendi tegemiseks läheb vaja 5-6 kotti (üks kott 25 kg) valmis betoonisegu. Tee segu tootja juhendi järgu valmis ja vala auku. Betooni ülemine pind peaks jääma vundamenid korvi küljes olevatest alumistest mutritest ca 1 cm madalamale. Siis saab masti loodimiseks mutreid reguleerida ka allapoole. Ennem betooni kõvenemist kontolli veelkord, kas keermelattide otsad on loodis.

6. Lase betoonil vastavalt tootja juhendile kuivada. Võta ära mutrite ümber pandud kaitseteip. Nüüd võid alustada masti paigaldamist (vt seda masti paigaldamise juhendist).